

ZADANIE

ćwiczenia nr 8/1a

Temat: **POŁĄCZENIA GWINTOWE**

Format: A-4 , blok techniczny,

Technika: ołówek grub. 0,7 i 0,5; ekierki, linijki, cyrkiel.

Forma: ramka, tabliczka podstawowa wg wzoru.

Zadania – wzory do rozdania 1-16 szt. Numeracja wg listy obecności (tabela 1).

Zadanie

Należy wykonać rysunek *uszczegółowiony śruby* (gwint zewnętrzny) z łbem sześciokątnym oraz *nakrętki sześciokątnej* (gwint wewnętrzny jako półwidok-półprzekrój) oraz gdy *nakrętka jest nakręcona na gwint zewnętrzny* (śrubę) w rzucie *głównym i bocznym* (czołowym) o średnicy podanej w tabeli nr. 1 w odpowiednio dobranych podziałkach – kryterium czytelności.

ćwiczenia nr 8/1b

Temat: **POŁĄCZENIA GWINTOWE**

Format: A-4 , blok techniczny,

Technika: ołówek grub. 0,7 i 0,5; ekierki, linijki, cyrkiel.

Forma: ramka, tabliczka podstawowa wg wzoru.

Zadania – wzory do rozdania 1-16 szt. Numeracja wg listy obecności (tabela 1).

Zadanie

Należy wykonać rysunek połączenia gwintowego dwóch elementów – *śruba z łbem i współdziałająca nakrętka* (zapis o dużym stopniu uszczegółowienia), rys A lub B wg materiałów od Prowadzącego (tabela 1). Należy pamiętać o zachowaniu grubości linii: dla śruby jest to **linia gruba** (w połączeniach gwintowych **gwint zewnętrzny „przeważa”**), którą wkręca się w otwór zaopatrzonego w gwint (**linia cienka**).

ćwiczenia nr 8/2:

Temat: **POŁĄCZENIA RUROWE GWINTOWE**

Format: A-4 , blok techniczny,

Technika: ołówek grub. 0,7 i 0,5; ekierki, linijki, cyrkiel.

Forma: ramka, tabliczka podstawowa wg wzoru.

Zadania – wzory do rozdania 1-16 szt. Numeracja wg listy obecności (tabela 1).

Zadanie

Należy wykonać rysunek połączenia rurowego w rzucie *głównym i bocznym* (czołowym) o średnicy podanej w tabeli nr. 1, w odpowiednio dobranych podziałkach – kryterium czytelności.

Połączenie rurowe gwintowe narysować w 4 rzutach:

a) **Elementy nieskręcone**

Rzut główny – pół widok i półprzekrój pionowy.

Rzut boczny – przekrój przez rurę i złączkę.

b) j.w. – **elementy skręcone**;

Uwaga: Wkręcać tylko ¼ długości gwintu.

Elementy mają nacięty gwint *rurowy walcowy*: średnica wewnętrzna **rury w calach**, np. G ½”.

Wymiary elementów: podać tylko średnicę nominalną i średnicę gwintu.

Tabela 1. Nr zadań do ćwiczeń

Nr	Album	Z 8/1a ; 8/1b	Z 8/2	Z 9/1	Z 9/2
1		M2, zad. B	1/8", A+D	1	3H6/m5
2		M4, zad. A	1/4", B+D	2	5H6/k5
3		M5, zad. B	3/8", C+D	3	9H6/h5
4		M6, zad. A	1/2", B+D	4	17H7/g6
5		M8, zad. B	3/4", A+D	5	25H7/n6
6		M10, zad. A	1", C+D	6	45H6/g5
7		M12, zad. B	1 1/4", C+D	7	77H8/h8
8		M12, zad. A	1 1/2", A+D	8	100H7/m6
9		M14, zad. B	2", C+D	9	125H8/e8
10		M14, zad. A	3", A+D	10	150H11/h11
11		M16, zad. B	1", C+D	11	200H6/g5
12		M16, zad. A	1/8", B+D	12	300H7/p6
13		M18, zad. B	1/4", A+D	13	350H8/d9
14		M18, zad. A	3/8", C+D	14	420H7/f7
15		M20, zad. B	3/4", B+D	15	600H6/h5
16		M20, zad. A	1", A+D	16	700H8/e8

INSTRUKCJA

Numeracja wg listy obecności

Zad. 8/1:

Ze strony 126 (Dobrzański) *tablica 10.10* biorą Państwo wymiary gwintu zwykłego, w drugiej części rys **A** lub **B** wg materiałów od Prowadzącego (ze strony z zadaniami).

Zad. 8/2

Wg tabeli 2 (materiały od Prowadzącego ze strony z zadaniami) wybierają Państwo odpowiednią średnicę nominalną.

A – kolano,

B – trójnik,

C – mufa,

D – czop rury.


Zad.9.1:

Wg nr zadań (materiały od Prowadzącego ze strony z zadaniami) wybierają Państwo odpowiedni element.

Zad.9.2

Ze strony 71 (Dobrzański) *tablica 7.1* biorą Państwo odchyłki do odpowiednich wymiarów nominalnych.


Tablica 10.9. Gwinty metryczne. Zarys nominalny

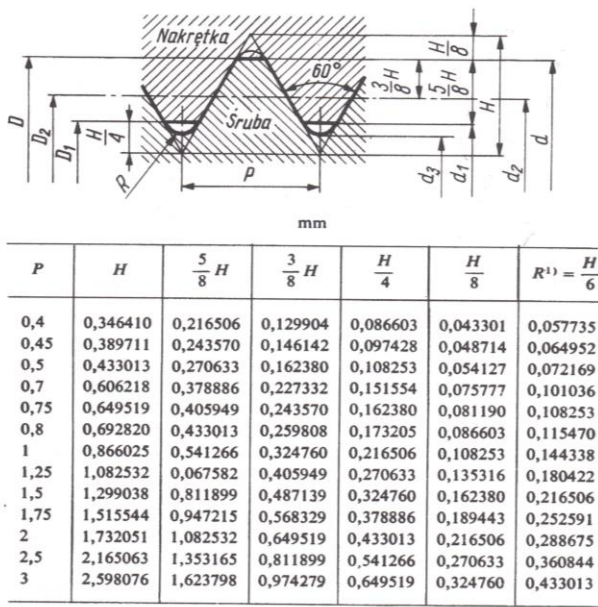


¹⁾ R — promień zarysu nominalnego gwintu zewnętrznego. Norma PN-83/M-02013 zawiera wymiary zarysów gwintów o skokach od 0,2 do 8 mm oraz wymiary gwintów o średnicach od 1 do 600 mm.

Tablica 10.10. Gwinty metryczne (wybór). Wymiary w mm (rys. — tabl. 10.9)

Gwint	Skok gwintu	zwykłego P	d = D d ₂ = D ₂ d ₁ = D ₁ d ₃ ¹⁾				R ²⁾	$\frac{\pi d_3^2}{4}$
			d = D	d ₂ = D ₂	d ₁ = D ₁	d ₃ ¹⁾		
M2	0,4	2	1,740	1,567	1,509	0,06	1,79	
M2,5	0,45	2,5	2,208	2,013	1,948	0,06	3,17	
M3	0,5	3	2,675	2,459	2,387	0,07	4,49	
M4	0,7	4	3,545	3,242	3,141	0,10	7,74	
M5	0,8	5	4,480	4,134	4,019	0,12	12,7	
M6	1	6	5,350	4,917	4,773	0,14	17,9	
	M6 × 0,5	6	5,675	5,459	5,387	0,07	22,8	
M8	1,25	8	7,188	6,647	6,466	0,18	32,9	
	M8 × 1	8	7,350	6,917	6,773	0,14	36,0	
M10	1,5	10	9,026	8,376	8,160	0,22	52,3	
	M10 × 1,25	10	9,188	8,647	8,466	0,18	56,3	
	M10 × 1	10	9,350	8,917	8,773	0,14	60,4	
M12	1,75	12	10,863	10,106	9,853	0,25	76,2	
	M12 × 1,25	12	11,188	10,647	10,466	0,18	86,6	
	M12 × 1	12	11,350	10,917	10,773	0,14	91,6	
M14	2	14	12,701	11,835	11,546	0,29	104	
	M14 × 1,5	14	13,026	12,376	12,160	0,22	116	
M16	2	16	14,701	13,835	13,546	0,29	144	
	M16 × 1,5	16	15,026	14,376	14,160	0,22	157	
M18	2,5	18	16,376	15,294	14,933	0,36	175	
	M18 × 1,5	18	17,026	16,376	16,160	0,22	205	
M20	2,5	20	18,376	17,294	16,933	0,36	225	
	M20 × 1,5	20	19,026	18,376	18,160	0,22	259	

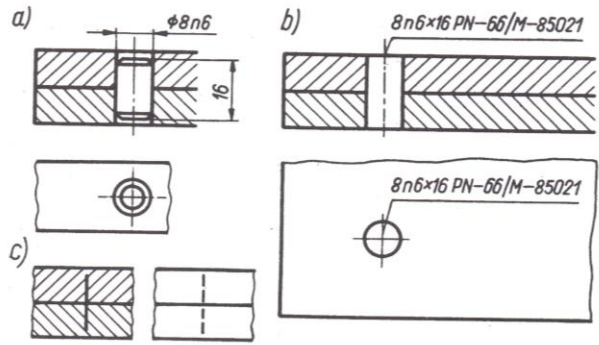


Rys. 10.28. Rysowanie i wymiarowanie połączeń kołkowych

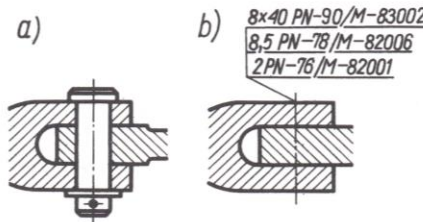

Rys. 10.29. Rysowanie i wymiarowanie połączeń sworzniowych

Tablica 10.11. Zakończenia śrub i wkrętów z gwintem metrycznym

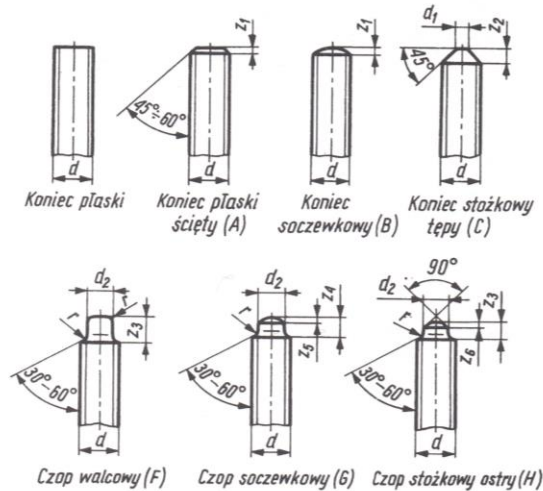

Średnica gwintu	mm								
	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
d ₁	2	2	2	3	4	5	6	6	6
d ₃	3,5	4	5,5	7	10	12	13	15	17
z ₁	1,2	1,5	1,8	2,2	2,5	3	3	3,5	3,5
z ₂	1,5	2	3	3,5	4	4,5	5	6	7
z ₃	3	3,5	5	5,5	7	7	9	9	9
z ₄	2	2,5	3,5	4	5	5	6	7	7
z ₅	0,6	0,7	1	1	1,25	1,5	1,75	2	2
z ₆	1,6	1,8	2,5	3	3,5	4	4,5	4,5	5
r	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	0,8	1

Dla śrub i wkrętów walcowanych z końcami płaskimi ściętymi (A) dopuszcza się wklęsłość powierzchni czołowej. Norma PN-84/M-82061 obejmuje zakończenia gwintów od M1 do M160 oraz pięć innych rodzajów zakończeń.

Zad. 8.1 Połączenia gwintowe


- a) Narysować w dwóch rzutach śrubę i nakrętkę o średnicy d . Połączenie narysować w dużym uszczegółowieniu w odpowiednio dobranych podziałkach - kryterium czytelności.
- b) Dokonać połączenia elementów 1 i 2 wg zad. A lub zad. B (przedstawione poniżej).

Proporcje wymiarowe elementów połączenia wg Tab.1

Zad. A

Do przykręcenia elementu 1 do elementu 2 zastosować: śrubę z łbem sześciokątnym. Połączenie narysować w dwóch rzutach (rzut główny i rzut z góry).

Połączenie narysować w dużym uszczegółowieniu.

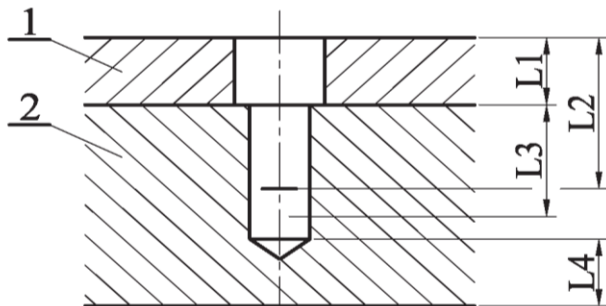


Dane

- d - średnica śruby
- L1 - grubość elementu 1 - równa $2d$
- L2 - długość śruby równa $4d$ (zad.A), $3d$ (zad.B)
- L3 - długość nagwintowanego otworu - równa $3-4d$
- L4 - grubość materiału nieprzewierconego ok. $1-1.5d$
- L5 - zagłębienie równe wysokości łba śruby
- L6 - długość otworu bez gwintu ok. $1-1.5d$

Zad. B






Do przykręcenia elementu 1 do elementu 2 zastosować: wkręt z łbem walcowym. Połączenie narysować w dwóch rzutach (rzut główny i rzut z góry).

Połączenie narysować w dużym uszczegółowieniu.


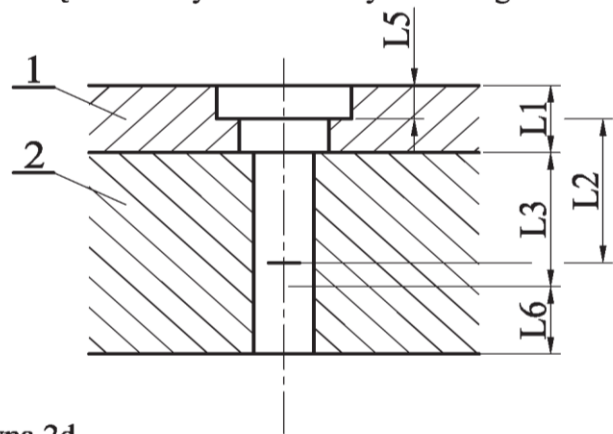


PROPORCJE WYMIAROWE ELEMENTÓW POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH *)

Tabela 1

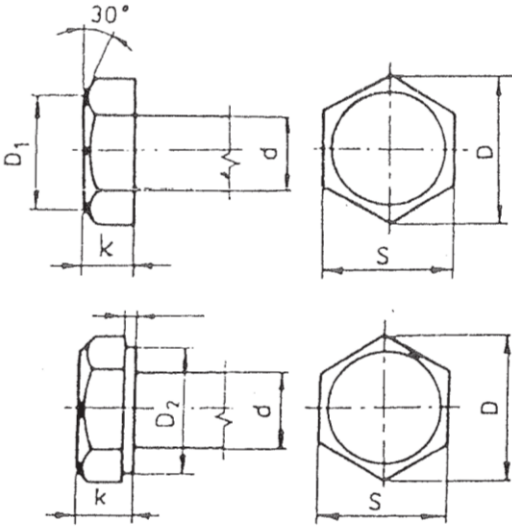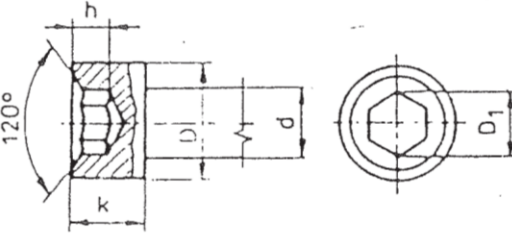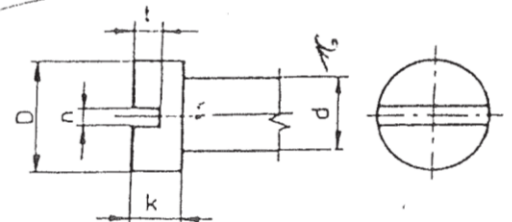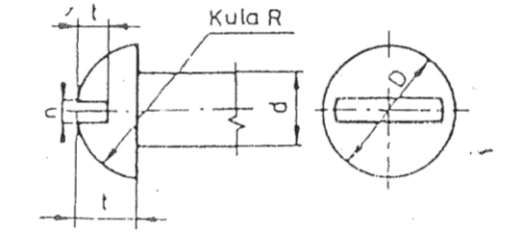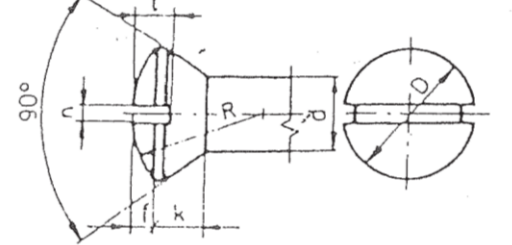Nazwa elementu	Proporcje wymiarowe (d - średnica gwintu)	
Śruba z łbem sześciokątnym		$D = (1,8 - 2) d$ $k = (0,65 - 0,7) d$ $D_1 = 0,9 S$ $D_2 = S$ W łbach zmniejszonych $D = (1,5 - 1,7) d$
Śruba z łbem walcowym gniazdem sześciokątnym		$D = 1,5 d$ $k = d$ $h = 0,55 d$ $D_1 = (0,75 - 0,9) d$
Wkręt z łbem walcowym		$D = 1,5 d$ $k = 0,6 d$ $n = 0,25 d$ $t = 0,3 d$
Wkręt z łbem kulistym		$D = 1,6 d$ $k = (0,7 - 0,8) d$ $R = 0,8 d$ $n = 0,25 d$ $t = 0,4 d$
Wkręt z łbem stożkowym soczewkowym		$D = 1,8 d$ $k = 0,5 d$ $R = 1,8 d$ $n = 0,25 d$ $t = 0,4 d$ $f = 0,25 d$

cd Tabela 1 (Uzupetnienie - rys. poryłowany)

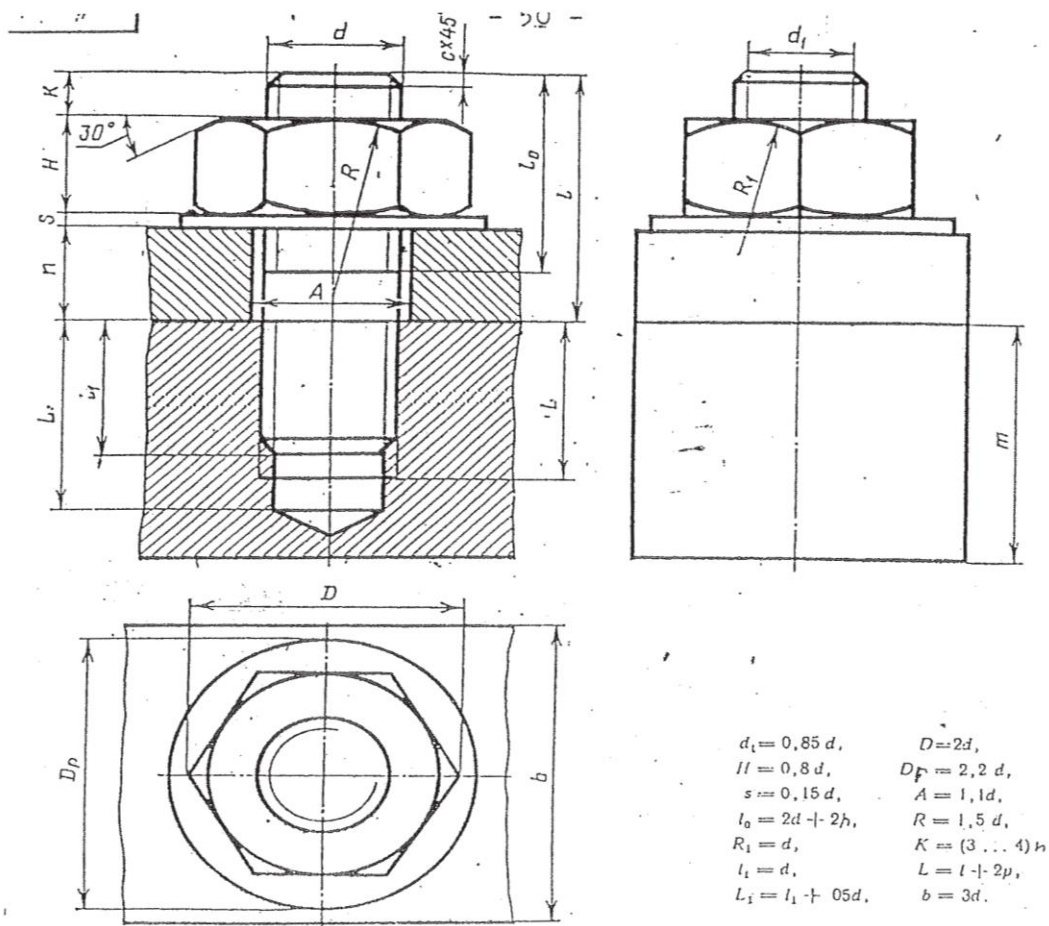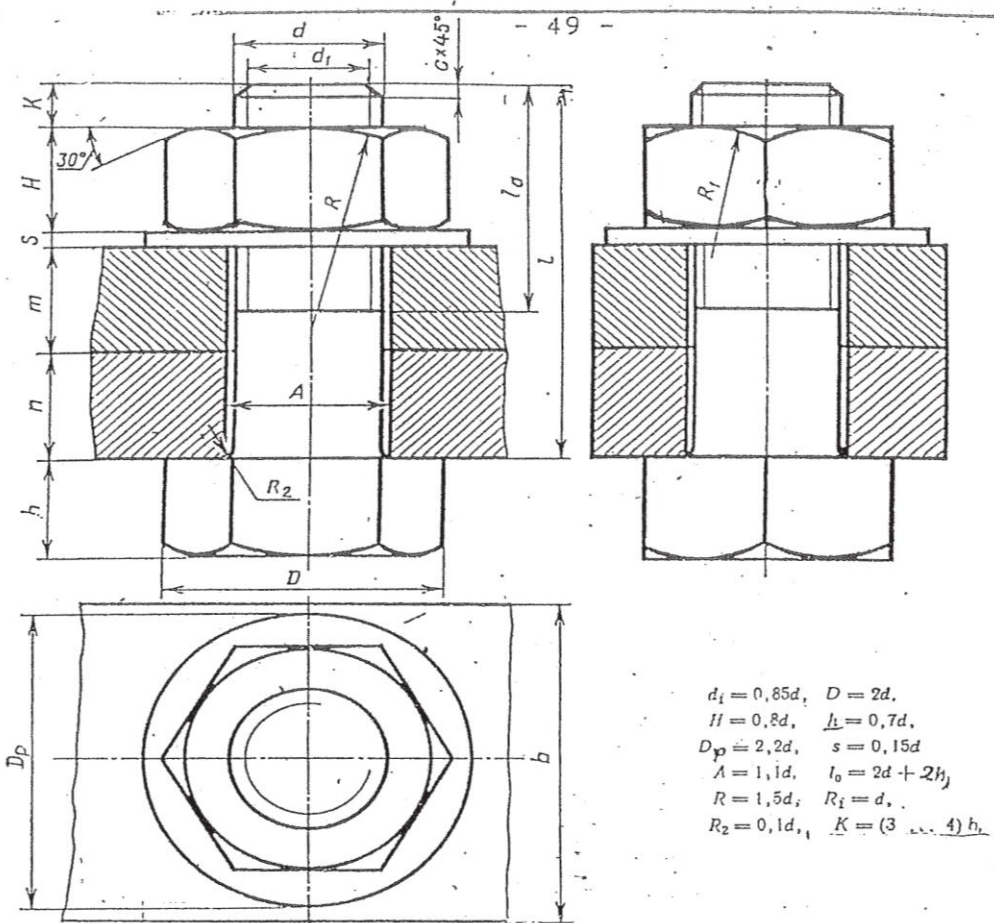

Zad. 8/2 Połączenia rurowe gwintowe

Narysować w półwidoku-półprzekroju połączenie rurowe gwintowe.

Na rurę o długości 1 [m] obustronnie nagwintowanej nakręcono kształtki: złączkę normalną, trójnik lub kolano (wg decyzji Prowadzącego). Na rysunku zaznacz wymiary: średnicę nominalną rury, wymiar gwintu oraz całkowitą długość połączenia.


Proporcje wymiarowe elementów połączenia wg Tab.2.

Tabela. 2


Lp	Srednica nom.	Srednica gwintu rury lub złączki	Srednica rdzenia rury lub otworu złączki	d_r	d_w	a	c	h	L	l	s	m	n	k	u	R	g
	d_{nom} cale	d mm	$d_r = D_o$ mm	mm													
1	1/8"	9,7	8,6	10,2	6	29	10	4	19	7	2,2	3	1,5	1,5	3	12	2,3
2	1/4"	13,2	11,4	13,7	8	36	13	4	21	10	2,4	3	1,5	1,5	3	13	3,0
3	3/8"	16,7	15,0	17,2	10	38	21	5	25	10	2,6	3	2	2	3,5	15	3,5
4	1/2"	20,9	18,6	21,5	15	44	27	5	32	14	2,8	3,5	2	2	4	18	3,5
5	3/4"	26,4	24,1	27,0	20	47	30	5,5	36	16	3,0	4	2,5	2	4	20	4,0
6	1"	33,2	30,3	34,0	25	53	41	6	40	18	3,3	4	2,5	2,5	4,5	24	4,5
7	1 1/4"	41,9	39,0	42,5	32	57	50	6,5	46	20	3,6	4	3	2,5	5	30	5,6
8	1 1/2"	47,8	44,8	48,5	40	59	55	6,5	52	22	4,0	4	3	3	5	34	6,3
9	2"	59,6	56,6	60,5	50	68	70	7	60	24	4,5	5	3,5	3	6	41	10,0
10	2 1/2"	75,2	72,2	76,5	65	75	95	7	72	27	5,0	5	3,5	3,5	6,5	50	11,0
11	3"	87,9	84,9	90,0	80	83	115	7,5	82	30	5,5	6	4	4	7	60	12,5
12	4"	113,0	110,1	116,0	100	95	145	8	96	36	6,5	7	4	4	8	66	13,0
13	5"	138,4	135,5	142,4	125	110	160	8,5	115	40	7,5	8	4,5	4,5	9	75	14,0
14	6"	163,8	160,9	168,0	150	120	210	9	131	40	9,0	9	4,5	4,5	9	91	15,0

Kształtki


Czop rury C

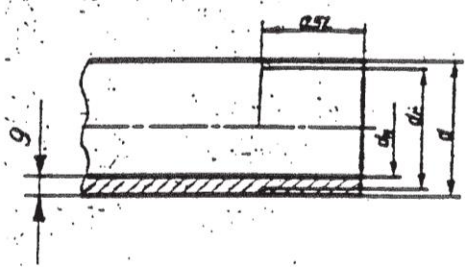


Złączka normalna M

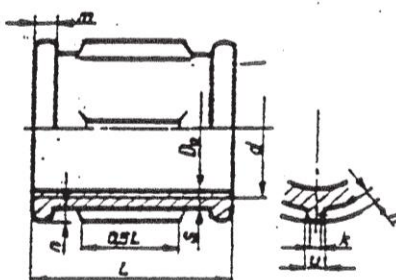


Złączka wkrętna N

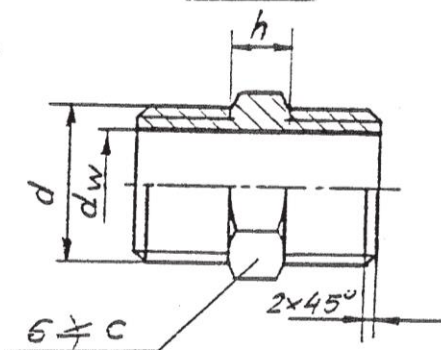

Trójnik B

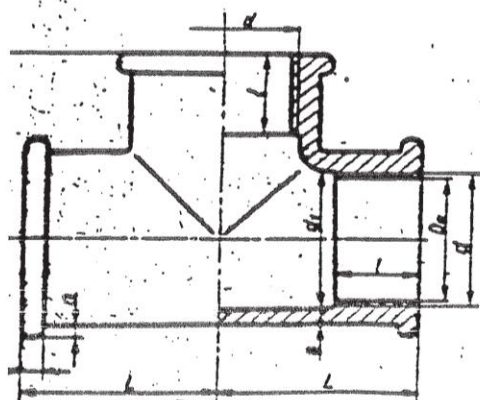


Kolano A

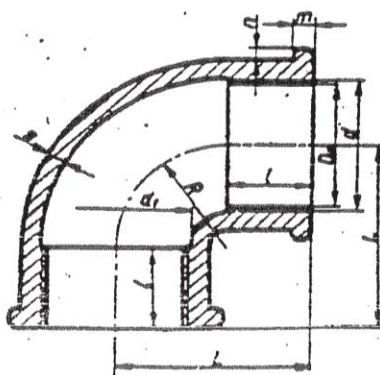


Złącza rurowe gwintowe
Połączenie rur złączką normalną

A-A

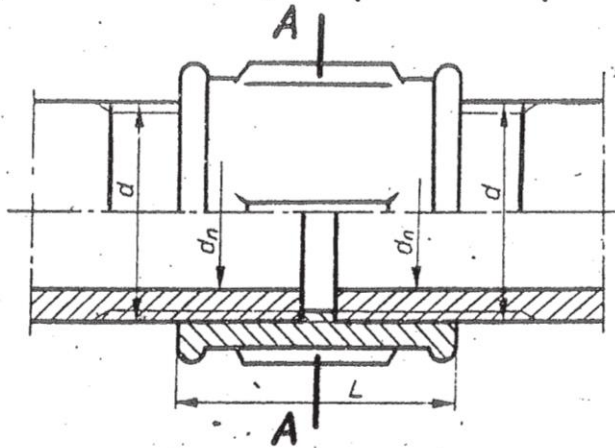

Rys. 1


Połączenie rur trójnikiem

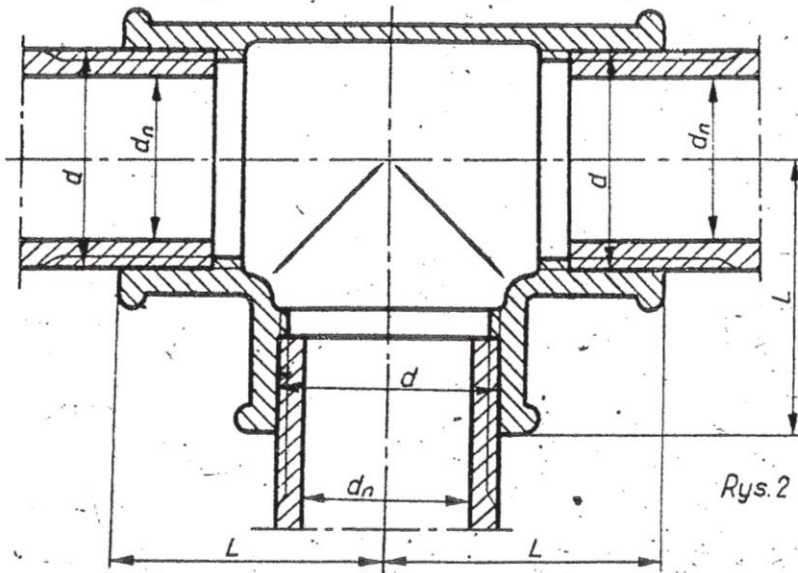

Rys. 2

Połączenie rur kolanem

A-A

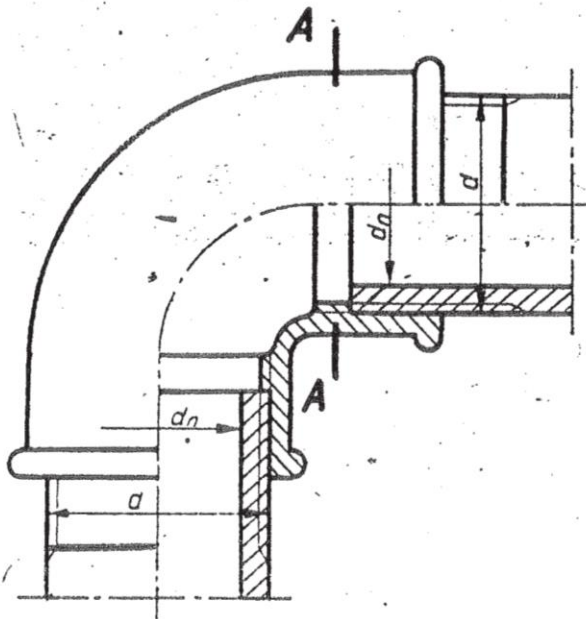

Rys. 3

Tablica 7.1. Odchyłki w µm części stosowanych normalnych otworów i wałków

Wymiar nominalny mm	Otwór H6		Wałki			Otwór H7		Wałki						Otwór H8		Wałki				Otwór H11		Wałek h11
	+6 0	+6 0	m5	k5	h5	g5	+10 0	p6	n6	m6	k6	h6	g6	f7	+14 0	h7	h8	e8	d9	+60 0	0 -60	
do 3	+6 0	+6 0	+6 +2	+4 0	0 -4	-2 -6	+10 0	+12 +6	+10 +4	+8 +2	+6 0	0 -6	-2 -8	-6 -16	+14 0	0 -10	0 -14	-14 -28	-20 -45	+60 0	0 -60	
ponad 3 do 6	+8 0	+8 0	+9 +4	+6 +1	0 -5	-4 -9	+12 0	+20 +12	+16 +8	+12 +4	+9 +1	0 -8	-4 -12	-10 -22	+18 0	0 -12	0 -18	-20 -38	-30 -60	+75 0	0 -75	
ponad 6 do 10	+9 0	+9 0	+12 +6	+7 +1	0 -6	-5 -11	+15 0	+24 +15	+19 +10	+15 +6	+10 +1	0 -9	-5 -14	-13 -28	+22 0	0 -15	0 -22	-25 -47	-40 -76	+90 0	0 -90	
ponad 10 do 18	+11 0	+11 0	+15 +7	+9 +1	0 -8	-6 -14	+18 0	+29 +18	+23 +12	+18 +7	+12 +1	0 -11	-6 -17	-16 -34	+27 0	0 -18	0 -27	-32 -59	-50 -93	+110 0	0 -110	
ponad 18 do 30	+13 0	+13 0	+17 +8	+11 +2	0 -9	-7 -16	+21 0	+35 +22	+28 +15	+21 +8	+15 +2	0 -13	-7 -20	-20 -41	+33 0	0 -21	0 -33	-40 -73	-65 -117	+130 0	0 -130	
ponad 30 do 50	+16 0	+16 0	+20 +9	+13 +2	0 -11	-9 -20	+25 0	+42 +26	+33 +17	+25 +9	+18 +2	0 -16	-9 -25	-25 -50	+39 0	0 -25	0 -39	-50 -89	-80 -142	+160 0	0 -160	
ponad 50 do 80	+19 0	+19 0	+24 +11	+15 +2	0 -13	-10 -23	+30 0	+51 +32	+39 +20	+30 +11	+21 +2	0 -19	-10 -29	-30 -60	+46 0	0 -30	0 -46	-60 -106	-100 -174	+190 0	0 -190	
ponad 80 do 120	+22 0	+22 0	+28 +13	+18 +3	0 -15	-12 -27	+35 0	+59 +37	+45 +23	+35 +13	+25 +3	0 -22	-12 -34	-36 -71	+54 0	0 -35	0 -54	-72 -126	-120 -207	+220 0	0 -220	
ponad 120 do 180	+25 0	+25 0	+33 +15	+21 +3	0 -18	-14 -32	+40 0	+68 +43	+52 +27	+40 +15	+28 +3	0 -25	-14 -39	-43 -83	+63 0	0 -40	0 -63	-85 -148	-145 -245	+250 0	0 -250	
ponad 180 do 250	+29 0	+29 0	+37 +17	+24 +4	0 -20	-15 -35	+46 0	+79 +50	+60 +31	+46 +17	+33 +4	0 -29	-15 -44	-50 -96	+72 0	0 -46	0 -72	-100 -172	-170 -285	+290 0	0 -290	
ponad 250 do 315	+32 0	+32 0	+43 +20	+27 +4	0 -23	-17 -40	+52 0	+88 +56	+66 +34	+52 +20	+36 +4	0 -32	-17 -49	-56 -108	+81 0	0 -52	0 -81	-110 -191	-190 -320	+320 0	0 -320	
ponad 315 do 400	+36 0	+36 0	+46 +21	+29 +4	0 -25	-18 -43	+57 0	+98 +62	+73 +37	+40 +4	+40 +4	0 -36	-18 -54	-62 -119	+89 0	0 -57	0 -89	-125 -214	-210 -350	+360 0	0 -360	
ponad 400 do 500	+40 0	+40 0	+50 +23	+32 +5	0 -27	-20 -47	+63 0	+108 +68	+80 +40	+63 +23	+45 +5	0 -40	-20 -60	-68 -131	+97 0	0 -63	0 -97	-135 -232	-230 -385	+400 0	0 -400	
ponad 500 do 630	+44 0	+44 0	—	—	0 -32	—	+70 0	+122 +78	+88 +44	+70 +26	+44 0	0 -44	-22 -66	-76 -146	+110 0	0 -70	0 -110	-145 -255	-260 -435	+440 0	0 -440	
ponad 630 do 800	+50 0	+50 0	—	—	0 -36	—	+80 0	+138 +88	+100 +50	+80 +30	+50 0	0 -50	-24 -74	-80 -160	+125 0	0 -80	0 -125	-160 -285	-290 -490	+500 0	0 -500	
ponad 800 do 1000	+56 0	+56 0	—	—	0 -40	—	+90 0	+156 +100	+112 +56	+90 +34	+56 0	0 -56	-26 -82	-86 -176	+140 0	0 -90	0 -140	-170 -310	-320 -550	+560 0	0 -560	

Wskazówki

Połączenia konstrukcyjne rozłączne są to takie połączenia, które umożliwiają wielokrotne łączenie i rozłączanie elementów konstrukcyjnych bez ich uszkodzenia. Ze względu na sposób powiązania elementów, połączenia konstrukcyjne można podzielić na: **bezpośrednie** – tj. takie, w których elementy są ze sobą połączone bez elementów pomocniczych; **pośrednie** – tj. takie, w których wykorzystuje się dodatkowe elementy - łączniki np.: śruby, nity, kołki.

Połączenie gwintowe składa się z dwóch elementów, jednego zaopatrzonego w *gwint na powierzchni zewnętrznej* (śruba, wkręt) oraz drugiego zaopatrzonego w *gwint na powierzchni wewnętrznej* (nakrętka). **Śruba** – element konstrukcyjny z zarysem gwintu wykonanym na powierzchni zewnętrznej walca lub stożka. Śruby są zakończone łbem kształtowym umożliwiającym ich przykręcenie za pomocą klucza. Najczęściej są stosowane śruby z łbem sześciokątnym. **Wkrętami** nazywane są łączniki gwintowe z gwintami zewnętrznymi i łbem zaopatrzonym w odpowiednie w nacięcia umożliwiające wkręcenie ich w otwór gwintowany za pomocą wkrętaka. **Nakrętka** – element konstrukcyjny z zarysem gwintu wykonanym na powierzchni wewnętrznej otworu.

Gwint można wykonać za pomocą specjalnego narzędzia (narzynki) lub przez toczenie. Podczas gwintowania powstają na pręcie zwoje gwintu. W widokach i przekrojach **wierzchołki gwintów** rysowane są **linią ciągłą grubą**, a **dna gwintów** (średnica rdzenia gwintów zewnętrznych i średnica nominalna gwintów wewnętrznych) **linią ciągłą cienką**.

Linie gwintu rysujemy **linią cienką** a **zakończenie gwintu linią krawędziową** (grubą). W rzucie bocznym (czołowym) linie gwintu rysujemy **linią cienką jako niepełny okrąg ($3/4$ obwodu koła)** w taki sposób, aby jeden koniec linii gwintu **przecinał oś symetrii pręta a drugi dochodził do linii symetrii**. Uproszczony sposób rysowania gwintów można zastosować wtedy, gdy rysujemy gwinty znormalizowane. Przy przedstawieniu nagwintowanego pręta należy podać długość nagwintowanej części L oraz określić rodzaj zastosowanego gwintu (**rodzaje gwintów**) oraz skok gwintu – czyli odległość o jaką przesunie się śruba po jej pełnym obrocie (gwinty zwykłe, gwinty drobnozwojne).

Łączniki gwintowe można rysować w **sposób dokładny, uproszczony lub symboliczny**. Przedstawienie dokładne łącznika pokazuje wszystkie szczegóły postaci konstrukcyjnej zgodnie z zasadami rzutowania. Przedstawienie uproszczone pomija pewne szczegóły jak: wyjście gwintu, zaokrąglenia, fazowania krawędzi itp. Przedstawienie symboliczne polega na rysowaniu odpowiednich symboli jest stosowane na rysunkach złożeniowych o dużej liczbie części.

Literatura:

Dobrzański T.: Rysunek Techniczny Maszynowy. WNT, Warszawa, 1998.

Rydzanicz I.: Zapis Konstrukcji. Podstawy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1996.

Miśniakiewicz Elżbieta, Skowroński Wojciech. Rysunek techniczny budowlany.

Felis J. Połączenia konstrukcyjne. Zapis i Podstawy Konstrukcji.